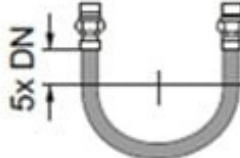
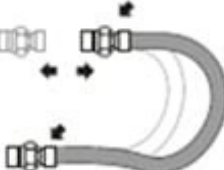
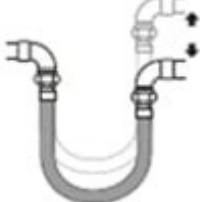


Fout
Goed

 Kans op torsie en knikken X	 Op de juiste wijze op- en afrollen ✓
 Kans op torsie en knikken X	 Op de juiste wijze op- en afrollen ✓
 Knikken vlak achter de koppeling X	 Minimaal een onbelast recht stuk van 5x de nom. diameter aanhouden ✓
 Te sterke buiging achter de koppelingen en onderschreiding van de buigstraal X	 Bochtstuk gebruiken en slang in de U-vorm monteren ✓
 Doorhangen: te sterke buiging achter de koppeling X	 Ondersteuning aanbrengen ✓
 Axiale belasting X	 Bochtstuk gebruiken en slang in de U-vorm monteren ✓
 Torsie X	 Aansluiting in één lijn aanbrengen ✓